








PWE 11-100





Превод на оригиналната инструкция за експлоатация

euromaster

“Евромастер Импорт - Експорт” ООД е официален представител на производителя.
Адрес на управление на фирмата: гр. София 1231, бул. “Ломско шосе” 246, тел. 0700 44
155, www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

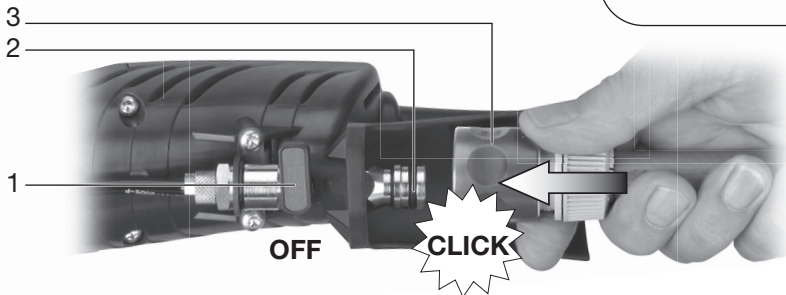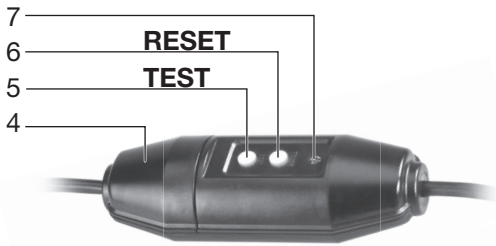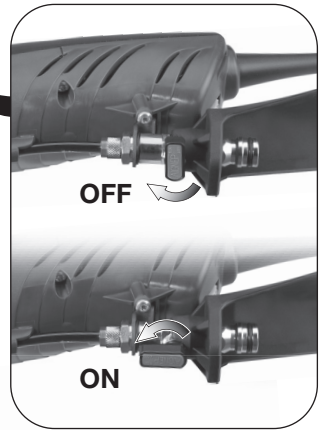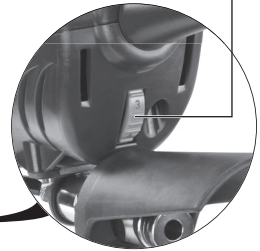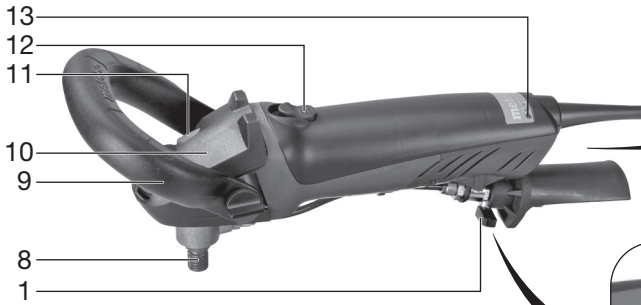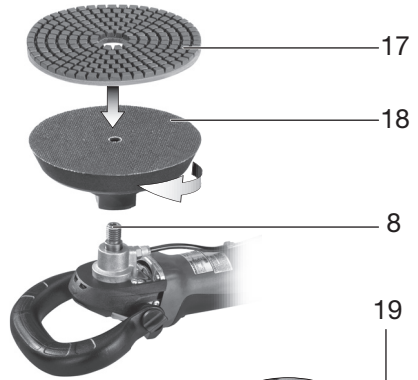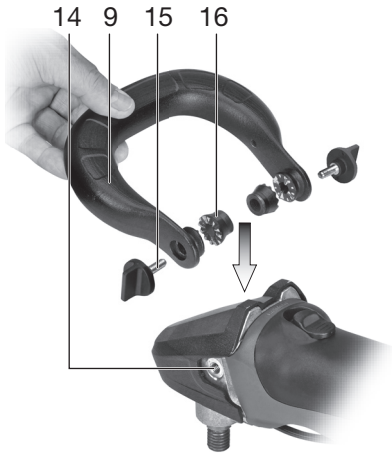

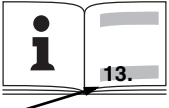		<p align="center">PWE 11-100 *1) Serial Number: 02050..</p>
D_{max}	mm (in)	125 (5)
M_{t, max}	Nm (in-lbs)	3,8 (4.0)
 M / I	- / mm (in)	M 14 / 19 (3/4)
n	min ⁻¹ (rpm)	1700 - 6100
n_N	min ⁻¹ (rpm)	5400
P₁	W	1100
P₂	W	620
m	kg (lbs)	2,2 (4.9)
a_{h,p}/K_{h,p}	m/s ²	3,5 / 1,5
L_{pA}/K_{pA}	dB(A)	86 / 3
L_{WA}/K_{WA}	dB(A)	97 / 3


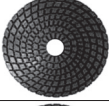
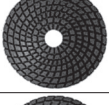
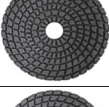
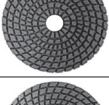
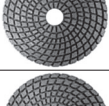
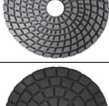
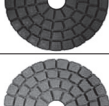
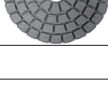
CE *2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU

*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 50581:2012


ppa. B.F.

2018-08-08, Bernd Fleischmann
Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

A

	Order No / Réf./ Granulado / Grão	Grain / Grain / Nº de pedido / Cód.p/ped.
	6.26139	50
	6.26140	100
	6.26141	200
	6.26142	400
	6.26143	800
	6.26144	1500
	6.26145	3000
	6.26146	buff black
	6.26147	buff white

B

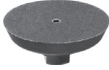	Order No / Réf./ Granulado / Grão
	6.26148

Инструкция за експлоатация

1. Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че: тези полиращи машини, идентифицирани чрез типа и серийния номер *1), отговарят на всички релевантни определения на директивите *2) и нормите *3). Техническа документация при *4) – виж стр.4.

2. Област на приложение

Водната полирмашина е предназначена за полиране на естествен камък и други подобни материали по мокър способ с подходящи аксесоари.

Машината не е предназначена за работа без вода.

Потребителят носи пълна отговорност за всички вреди, причинени от неправилна употреба.

Трябва да бъдат спазвани общоприетите правила за предотвратяване на аварии и приложената информация за безопасност.

3. Общи условия за безопасност



За ваша собствена защита и за защита на Вашия електроинструмент, обърнете внимание на всички части от текста, които са маркирани с този символ!



ВНИМАНИЕ – за намаляване риска от нараняване прочетете инструкцията за експлоатация.



ВНИМАНИЕ – прочетете всички предупреждения и инструкции и ги запазете за бъдеща употреба. Неспазването на всички указания за безопасност може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. Предавайте електроинструмента само съпроводен с тези документи.

4. Специални условия за безопасност

4.1 Общи правила за безопасност при шлифоване, шлайфане, работа с телени четки, полиране и абразивно рязане:

a) **Този електрически инструмент е подходящ за шлайфане, четкане или полиране.** Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и спецификации, предоставени към този електроинструмент. Неспазването на всички указания може да доведе до токов удар, пожар и / или тежки травми.

b) **Този инструмент не е предназначен за шлайфане, работа с телени четки и рязане с абразиви.**

- Извършване на операции, за които електроинструмента не е проектиран, може да създаде опасност и да причини наранявания.
- c) **Не използвайте аксесоари, които не са специално предназначени или препоръчани от производителя.** Само защото аксесоарът може да бъде монтиран към електрически инструмент, не гарантира безопасна експлоатация.
- d) **Номиналната скорост на аксесоара трябва да бъде най-малко равна на максималната скорост, маркирана на електрическия инструмент.** Аксесоари, работещи по-бързо, отколкото тяхната номинална честота на въртене, могат да се счупят и разлетят.
- e) **Външният диаметър и дебелината на аксесоара трябва да са в рамките на допустимото за Вашия електроинструмент.** Аксесоари с неподходящи размери не могат да бъдат адекватно предпазени или контролирани.
- f) **Размера на дисковете, фланците, подложката на диска или всеки друг аксесоар трябва правилно да се избира на шпиндела на електроинструмента.** Аксесоари с отвори, които не съответстват на монтажната рамка на електроинструмента, ще се дисбалансира/вибрират интензивно и могат да доведат до загуба на контрол.
- g) **Не използвайте повреден аксесоар. Преди всяка употреба проверете аксесоарите като абразивни дискове за отчупвания и пукнатини, подложката на диска за пукнатини или износване, телената четка за разхлабени или напукани телчици. Ако един електрически инструмент или аксесоар е изпускан, проверете за щети или монтирайте невредим аксесоар.** След проверка и монтаж на нов аксесоар, позиционирайте себе си и страничните лица на безопасно разстояние от равнината на въртене на диска. Задействайте инструмента и го оставете да работи при максимална мощност на празен ход за една минута. Обикновено повредените аксесоари ще се разпаднат за това време.
- h) **Носете лични предпазни средства. В зависимост от приложението, използвайте маска за лице или предпазни очила. При необходимост, носете маска за прах, антифони, ръкавици и работна престилка подходяща за спиране на малки абразивни фрагменти или фрагменти от детайла.** Защитните очила трябва да са в състояние да спрат летящи отломки, генерирани от различни операции. Дихателната маска или респиратор трябва да може да филтрира частиците, генерирани от вашата работа. Продължителното излагане на силен шум, може да доведе до загуба на слуха.
- i) **Наблюдавайте страничните лица да са на сигурно разстояние от вашата работна зона.**

Всеки, който навлезе в работното поле, трябва носи предпазни средства.

Фрагменти от заготовката или от разбит аксесоар могат да отлетят и да причинят наранявания дори извън зоната на работа.

j) **Позиционирайте кабела, така че да не е в близост до въртящата се диск на флекса.** В случай че кабелът се оплете в теления диск може да бъде скъсан или да заседне в аксесоара. Така ръката може да бъде завлечена към устройството.

k) **Никога не оставяйте електрическия инструмент на земята, докато дискът не спре напълно.** Въртящият се диск може да се повлече по повърхността, ако не е спрял да се върти окончателно и електроинструмента да излезе извън контрол.

l) **Не оставяйте електроинструмента да работи, докато го пренасяте.** Вашето облекло може случайно да бъде захванато от въртящия се инструмент и инструментът да се заби в тялото ви.

m) **Редовно почиствайте вентилационните отвори на електроинструмента.** Вентилаторът на мотора всмуква прахта в корпуса и заедно с натрупания метален прах могат да доведат до риск от токов удар

n) **Не работете с електроинструмента в близост до леснозапалими материали.** Произведените искри могат да възпламенят тези материали.

4.2 Откат и съвети за предотвратяването му.

Откат е внезапната реакция на притиснат/а или заклинен въртящ се диск, подложка на диска, четка или друг аксесоар. Притискане или закачане причинява бързото спиране на въртящия се диск, който от своя страна запраща неконтролируемият електроинструмент в посока, обратна на въртенето на аксесоара.

Например, ако един абразивен диск е заседнал в/ притиснат от детайла, ръбът на диска при точката на притискане, може да се вкопае в повърхността на материала, карайки диска да изскочи. Той може да изхвъркне към или встрани от оператора, в зависимост от посоката на движение на диска.

Абразивните дискове могат да се счупят при тези условия.

Откатът е резултат от неправилно употребяван електрически инструмент и / или неправилни оперативни процедури, които могат да бъдат избегнати, като се вземат подходящи предпазни мерки, както е посочено по-долу.

а) **Поддържайте здрав захват върху електроинструмента и позиционирайте тялото и ръката си, така че да се противопоставят на силите на отката.** Винаги използвайте ръкохватка, ако е възможно, за максимален контрол върху отката или противодействието на въртящия момент по време на стартиране. Операторът може да контролира противодействието на въртящия

момент или отката, ако вземе съответни предпазни мерки.

b) **Никога не поставяйте ръката си в близост до въртящата се диск.** Той може да отскочи към ръката ви.

c) **Дане се позициониратялото в района, където електрическият инструмент може да отскочи.** Откатът ще запрати инструмента в посока, обратна на движението на диска при точката на закачане.

d) **Внимавайте когато обработвате ъгли, остри ръбове и т.н. Избягвайте блокиране или заклиняване на диска.** При обработване на ъгли, остри ръбове или нестабилно държане на инструмента, рискът за загуба на контрол и отскачане е по-голям.

e) **Не монтирайте верига за трион, назъбен циркуляр или други неподходящи аксесоари.** Работа с такива аксесоари често води до откат и загуба на контрол.

4.3 Специфични правила за безопасност при полиране:

Не допускайте да работите с разкъсана полиршайба или със скъсени затягащи шнурове. Скрийте или скъсете затягащите шнурове. Свободни, въртящи се шнурове, могат да захванат пръстите ви или да се усучат около детайла.

4.4 Допълнителни инструкции за безопасност:

Използвайте еластични междинни плотове, когато те са доставени заедно с абразивните материали или когато се изисква тяхната употреба.

Спазвайте указанията на производителя на аксесоарите!

Шлифовъчните дискове трябва да се съхраняват и третираат с повишено внимание в съответствие с инструкциите на производителя.

Уверете се, че аксесоарите са монтирани в съответствие с инструкциите на производителя. Инструментът продължава да се движи, дори и след като машината е изключена.

Детайлът трябва да е легнал и да е подсигурен срещу подхлъзване, например чрез използване на стяги. Големите детайли трябва да са стабилно закрепени.

Ако се използват аксесоари с резбови вложки, края на шпиндела може да не докосва основата на отвора на шлифовачния инструмент. Уверете се, че резбата на аксесоара е достатъчно дълга, за да се побере по цялата дължина на шпиндела. Данни за дължината и вида на резбата на шпиндела ще намерите на стр. 2 и глава 13. Технически данни.



Носете винаги предпазни очила.



По време на работа може да се наслои електропроводим прах във вътрешността на машината.

Това може да доведе до трансфер на електрическа енергия върху корпуса на машината и до опасност от токови удари. Ето защо е необходимо, когато машината работи, да се обдухват със състен въздух, задните вентилационни отвори на машината редовно, често и обилно. При такава процедура, машината трябва да се държи здраво.

Грижете се при работа в запрашени условия, вентилационните отвори да бъдат свободни. Ако е необходимо да отстраните праха, изключете машината от мрежата и посредством неметален предмет почистете отворите, като гледате да не повредите вътрешните части.

Повредени, некръгли респ. вибриращи инструменти не бива да се използват.

Извадете щепсела от контакта преди да настроите или сервизирате машините.

Избягвайте самоволното включване: винаги отключвайте шалтера, когато изваждате щепсела от контакта или е настъпило спиране на тока.

Metabo S-automatic предпазен съединител. При задействане на предпазния съединител изключете веднага машината!

Повредена или напукана допълнителна ръкохватка трябва да се замени. Никога не работете с машината с дефектна допълнителна ръкохватка.

Намаляване опасността от запрашаване:



Частичите, които се образуват при работа с тази машина, могат да съдържат вещества, които могат да

предизвикат рак, алергични реакции, заболявания на дихателните пътища, малформации или грешки в развитието. Някои примери за такива вещества са: олово (в бои съдържащи олово), минерален прах (от тухли, бетон или др.), вещества за допълнителна обработка на дърво (хромат, предпазни емулсии), някои видове дървесина (напр. дъбов или буков прах), метали, азбест. Рискът е в зависимост от това, колко дълго са изложени на това натоварване работещите или намиращите се в близост лица. Не допускайте попадането на такива частици в тялото ви. За да намалите вредните въздействия: погрижете се за добро проветряване на работното място и носете подходящи предпазни средства, като напр. предпазни дихателни маски, които са в състояние да филтрират микроскопичните частици.

Спазвайте валидните за вашия материал, професионал, приложен случай и място на работа разпоредби (напр. разпоредби за охраната на труда, рециклиране).

Депонирайте отделящите се частици на мястото на тяхното образуване, избягвайте тяхното складиране на неподходящи места.

Използвайте при специални приложения подходящи принадлежности (виж глава 10.) По този начин по-малко частици ще се отделят неконтролирано в околната среда.

Използвайте подходяща прахоуловителна система. Намалете риска от прах, като:

- не насочвайте отделящата се въздушна струя към себе си или на близо стоящите лица, както и към купчинки с отложил се прах,
 - използвайте прахоуловител и/или пречиствател на въздуха,
 - проветрявайте добре работното място и го поддържайте винаги чисто. За почистване използвайте прахосмукачка, тъй като метенето и издухването вдигат излишно прах.
- Изсмукайте или изпирайте работното облекло. Не издухвайте, тупайте или четкайте.

5. Преглед

Виж страница 2.

- 1 Спирателен вентил
- 2 Входящ шуцер
- 3 Маркуч(1/2")сът стандартен бързосменен куплунг
- 4 FI-предпазен шалтер (дефектотоков предпазен шалтер)
- 5 TEST-спусък
- 6 RESET-спусък
- 7 Контролна лампа
- 8 Вретено
- 9 Допълнителна ръкохватка
- 10 Преден капак (сменяем)
- 11 Бутон за аретиране на вретеното
- 12 Плъзгащ шалтер за включване/изключване
- 13 Сигнален индикатор
- 14 Резбови отвори
- 15 Крилчатци винтове
- 16 Стоперни шайби
- 17 Полирайба (с велкро) *
- 18 Плот (с велкро) *
- 19 Потенциометър за регулиране на оборотите

* в зависимост от модела / не е включено в окомплектовката

6. Сглобяване, пускане в експлоатация


6.1 Монтаж на ръкохватката




Работете само с допълнителната ръкохватка (9)! Монтирайте ръкохватката в следната последователност (виж фиг. А, стр. 2).


- Поставете шайбите (16) отляво и отдясно на корпуса.
- Поставете ръкохватката (9) на корпуса.
- Монтирайте крилчатите винтове (15) от ляво и отдясно в ръкохватката (9) и леко ги завийте.
- Нагласете желания ъгъл на ръкохватката (9).
- Затегнете здраво крилчатите винтове (15).

6.2 Включване към мрежата

 Преди пускане в експлоатация се уверете, че напрежението и честотата на вашата мрежа отговарят на тези, обозначени на табелката на машината.

 Тази машина трябва да се включва само към заземени контакти.

Контролирайте редовно кабела и щепсела на машината и при нужда ги дайте за ремонт.

 Ако използвате удължителен кабел, то той трябва да бъде задължително трижилен и заземителния проводник трябва да бъде отлично проводящ и свързан към заземителните клеми на щепсела и контакта.


При работа на открито използвайте предназначени за тази цел удължителни кабели.

Контролирайте редовно удължителите и при нужда ги заменете.

Тези кабели трябва да отговарят на мощността на машината. При използване на макара, кабелът трябва да бъде напълно развит.

6.3 FI-предпазен шалтер (дефектнотоков шалтер)

Машината трябва да се използва само с FI – предпазния шалтер(4)

 Преди използване тествайте функционирането на FI- предпазния шалтер (4) както следва




- Включете машината към мрежата.
- Натиснете RESET-бутон(6). Лампата (7) светва.

- Натиснете TEST-бутон(5). Сера лампата (7) трябва да угасне.

- Натиснете отново RESET-бутон(6) за да използвате машината.

Ако TEST-бутон(5) е натиснат и лампата (7) не угасва, машината не бива да се използва!

Дайте машината в сервиз!

 Не използвайте FI-предпазния шалтер за включване/изключване на машината.


6.4 Спирателен вентил


Виж фиг. b, стр. 2


Положение А = вентилът (1) е затворен


Положение В = вентилът (1) е отворен


6.5 Включване на водата

 Проверявайте редовно функционалността на вентила, маркучите, уплътненията и куплунзите.

 Използвайте само чиста водопроводна вода. Налягането не трябва да превишава 6 bar.

 Използвайте машината, само ако е правилно свързана към водопровода.

 Дръжте водата далече от хората и от машината.


 Дръжте така машината, че да не може да попадне вода в нея или в тоководящите части.

- Убедете се, че вентилът (1) е затворен.


- Убедете се, че кранът на водоподаването е затворен.

- Използвайте маркуч (1/2" респ. 13 mm) с бързосменен накрайник (2) и го свържете към машината.

- Отворете крана на водоподаването.

 При сваляне на маркуча първо затворете крана на водоподаването, а след това отворете крана (1) за да намалите налягането в маркуча. При сваляне на маркуча внимавайте да не попадне вода вътре в машината.
Затворете крана (1).

6.6 Поставяне на работния инструмент

 Използвайте бутона за аретиране на вретенето (11) само след пълното му спиране!

Поставяне на инструмента:

Натиснете бутона за аретиране (11) и завъртете на ръка шпиндела (8), докато бутонът зацепи. Завийте плота (18) по посока на часовниковата стрелка

- Притиснете полиршайбата (17) към плота (18) така, че да прилепва напълно към плота.

Сваляне на инструмента:

- Натиснете бутона за аретиране (11)

- Развийте плота (18) на ръка или при нужда използвайте гаечен ключ.

7. Експлоатация

7.1 Регулиране на оборотите

С помощта на потенциометъра (19) оборотите могат да бъдат предварително избирани и безстепенно регулирани.

Положенията 1-6 отговарят приблизително на следните обороти на празен ход:

1	1700 / min	4.....	4100 / min
2	2700 / min	5.....	4800 / min
3	3500 / min	6.....	5400 / min

Пълновълновата VTC-електроника позволява работа, съобразена с вида на обработвания материал и почти постоянни обороти дори и под товар.

7.2 Включване /Изключване



Първо включете машината и тогава опирайте работния инструмент към материала.



Трябва да се избягва засмукването на прах и стружки от машината. При включване и изключване дръжте машината далече от натрупания прах. След изключване на машината я изчакайте напълно да спре преди да я оставите легнала.



Избягвайте самоволното включване: винаги отключвайте шалтера, когато изваждате щепсела от контакта или е настъпило спиране на тока.



Ако машината е включена в режим продължителна работа, тя ще продължи да работи, ако се изплъзне от ръцете ви. Затова винаги дръжте машината с две ръце за предназначения за целта ръкохватки, заемете сигурна стойка и работете концентрирано.

Включване: Включете машината към мрежата. Натиснете бутона RESET (6). Плъзнете шалтера (12) напред. За режим на продължително включване го натиснете надолу, докато го застопорите.
Изключване: Натиснете задната част на шалтера (12) и го отпуснете.

7.3 Съвети при работа

Започване на работа:

- Направете водната връзка (виж глава 6.5)
- Направете тест на FI-шалтера (виж глава 6.3)
- Отворете крана (1), водата ще потече през шиндела (8).
- Респ. нагласете оборотите и включете машината.
- Приближете работния инструмент към детайла.
- Натиснете умерено машината към повърхността и я движете по нея.

Завършване на работата:

- Повдигнете машината от детайла.
- Изключете машината и я изчакайте да спре.
- Затворете крана (1).
- Оставете машината.

8. Отстраняване на повреди

Контролната лампа (7) не угасва когато бутона TEST (5) е натиснат. Извадете щепсела от контакта. Машината не бива да се използва! Занесете я в сервиз за проверка!

Защита от повторно включване. При възстановяване на ел. захранването след спиране на тока, машината няма да заработи дори да е останала включена. Натиснете бутона RESET (6). Контролната лампа (7) ще светне.

FI-предпазният шалтер (4) изключва отново машината след нейното включване. Извадете щепсела. Машината не бива да се използва!

Занесете машината в сервиз за проверка!

Сигналната лампа (13) свети и оборотите започват да намаляват. Температурата на намотките на мотора е твърде висока! Оставете машината да работи на празен ход, докато се охлади и сигналната лампа загасне.

9. Почистване, поддръжка

Почистване на мотора: Продухвайте редовно и надлежно машината със състен въздух през задните вентилационни отвори. Дръжте сигурно машината докато я почиствате.

10. Аксесоари

Използвайте само оригинални Metabo аксесоари.

Използвайте само такива аксесоари, които отговарят на изискванията и данните описани в тази инструкция.

Виж стр. 4.

A Диамантени полиршаби

B Плът със захват велкро

Пълната програма от аксесоари ще намерите на www.metabo.com или в каталога.

11. Ремонти



Ремонтът на електрическия инструмент трябва да се извършва само от квалифицирани електротехници!

Щепсела и мрежовия кабел (вкл. FI-шалтера) могат да сменят само от оторизирания сервиз на Metabo.

По въпроси свързани със сервизното обслужване се обръщайте към представителството на Metabo за вашата страна. Адресите ще намерите на www.metabo.com.

Схеми с резервни части може да свалите от www.metabo.com.

12. Екология

Спазвайте националните разпоредби относно рециклирането на излезли от употреба машини, опаковки и аксесоари.

ЕС: Никога не изхвърляйте електроуреди в контейнерите за битов отпадък! Съгласно European Guideline 2002/ 96/ЕС на използвани електронни и електрически съоръжения и нейното прилагане в националните правни системи, излезлите от употреба електроинструменти трябва да се съхраняват отделно и да се предадат на съответните пунктове за безопасно и природосъобразно рециклиране.



13. Технически данни

Разяснения към данните на стр. 3. Възможни са промени вследствие на техническия прогрес.

D_{\max} = максимален диаметър на плота

$M_{t, \max}$ = максимален въртящ момент

M = резба на шпиндела

Български BG

l	=Дължина на шпиндела
n^*	=Обороти на празен ход (макс. обороти)
n_N^*	=Обороти под товар
P_1	=Номинална мощност
P_2	=Отдавана мощност
m	=Тегло без кабел

Пълна стойност на вибрациите (векторна сума от три посоки) определена съгласно EN 60745:

$a_{h,p}$ =Вибрационни емисии (полиране)

$K_{h,p}$ =Несигурност (вибрации)

Стойностите на вибрационните нива в тази документация са измерени съгласно стандартна методика, публикувана в EN 60745 и може да бъде използвана при сравняването на различни електроинструменти помежду им. Тези стойности могат да бъдат използвани и за предварителна оценка на вибрационното натоварване.

Дадените стойности за нивото на вибрации се отнасят за основно приложение на електроинструмента. Ако обаче електроинструмента се използва не по предназначение, използват се неподходящи консумативи или машината не е обслужвана добре, то вибрационните стойности може да се различават от цитираните тук. Това може да повиши значително вибрационното натоварване по време на цялостния процес на работа.

За по-точно определяне на емисионното натоварване трябва да се вземат в предвид времената, когато машината е изключена или дори да е включена, но работи на празен ход без да бъде натоварена. Това може да доведе до значително редуциране на емисионното натоварване през целия работен цикъл.

Въведете допълнителни мерки за сигурност за предпазване на работещия от въздействието на вибрациите, като напр.: поддръжка на електроинструмента и консумативите, затопляне на ръцете, организация на работния процес.

Типични A-оценени нива на звуковото налягане:

L_{pA} = ниво на звуковото налягане

L_{WA} = звукова мощност

$K_{pA/WA}$ = несигурност

Носете антифони!



Стойностите са измерени съгласно EN 60745.

* Богати на енергия, високочестотни смущения могат да предизвикат до 20% отклонения на оборотите. Тези отклонения ще отминат с изчезването на смущенията.

Тази машина е с клас на изолация I

Цитираните технически данни съдържат допустими отклонения (отговарящи на съответните валидни стандарти).

ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ.....

СЕРИЕН №

СРОК

(за подробности виж гаранционните условия)

№, дата на фактура / касов бон.....

ДАНИИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС.....

*(попълва се от служителя)***ДАНИИ ЗА ПРОДАВАЧА**

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС

(попълва се от служителя)

ДАТА/ПЕЧАТ

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Приемнен протокол	Дата на приемане	Описание на дефекта	Дата на предаване	Подпис

Централен сервиз: София, бул: "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (безплатен за цялата страна)

e-mail: info@euromasterbg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

- Копие от фактура
- Гаранционна карта
- Разпечатка на регистрацията в интернет за 3-годишна гаранция

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

Минималната законова гаранция от 24 месеца по смисъла на ЗЗП, важи само за физически лица, за юридически лица гаранцията е 12 месеца, освен ако не е упоменато друго от производителя:

- Електроинструменти Метабо и, регистрирани в интернет на адрес: www.metabo.com/xxl в едномесечен срок след закупуването им 3 години
 - Електроинструменти Метабо без регистрацията в интернет 1 година
 - Акумулаторни батерии Метабо > 4 Ah 3 години
 - Други Акумулаторни батерии и Зарядни устройства 6 месеца
- Всички неизправности по функционирането на машините, причинени от дефекти по сглобяването или по материала, забелязани по време на гаранционния срок, се отстраняват безплатно в централен сервиз на Евромасер Импорт-Експорт ООД - град София.

ОТ ГАРАНЦИЯ СА ИЗКЛЮЧЕНИ:

- Повреди, причинени от естествено износване на четки, гумени плотове, ремъци, патронници, масло, лагери, о-пръстени, грес, кабели, сервизни пакети за профилактика, филтри свещи и други
- Повреди причинени от претоварване, лошо поддържане, замърсяване, пренапрежение
- Счупвания и пукнатини, причинени от удар
- Дефекти, причинени от износени или нестандартни консумативи
- Дефекти, които се дължат на неспазване инструкцията за експлоатация, претоварване и дейности, несъответстващи на техническите характеристики на машината
- Рекламация се приема само ако машината не е отваряна от потребителя или от неоторизиран сервиз.

ПРАВИЛА НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ:

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
- (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
- (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.