






RFEV 19-125 RT






Превод на оригиналната инструкция за експлоатация

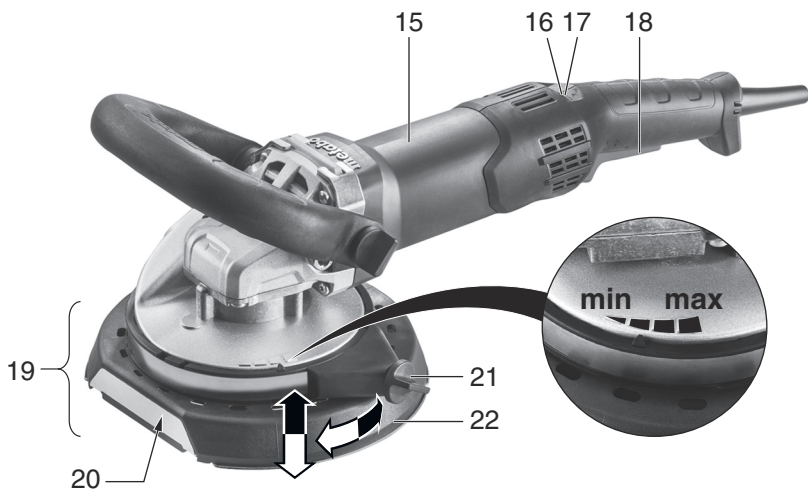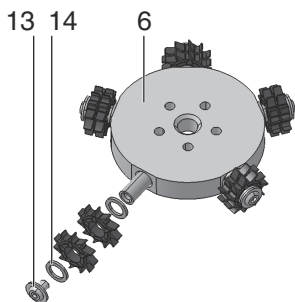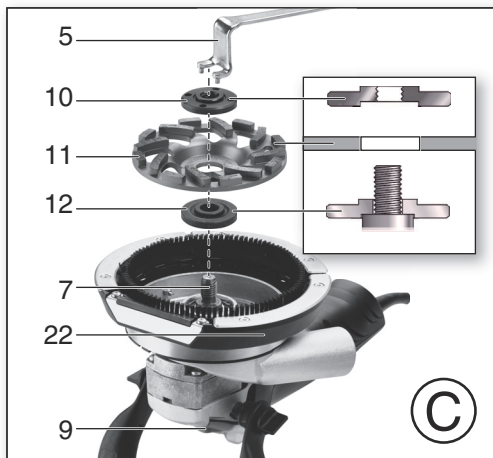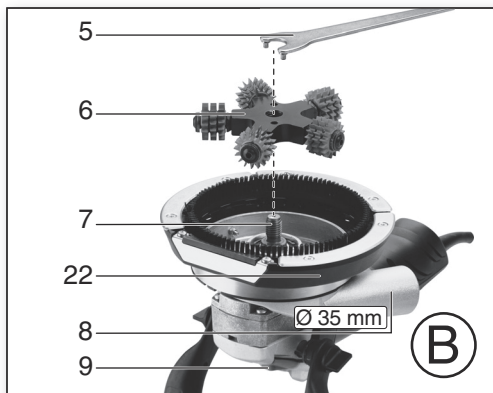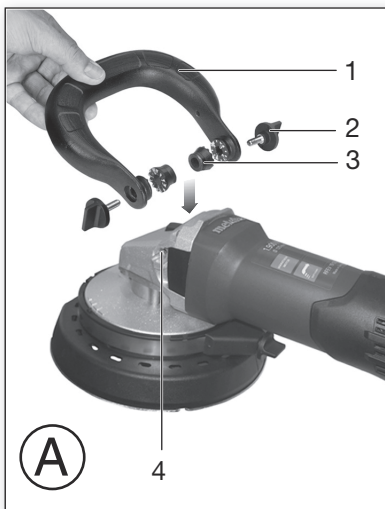

“Евромастер Импорт - Експорт” ООД е официален представител на производителя. Адрес на управление на фирмата: гр. София 1231, бул. “Ломско шосе” 246, тел. 0700 44 155, www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.



		<p align="center">RFEV 19-125 RT</p> <p align="center">*1) Serial Number: 03826..</p>
D_{max}	mm (in)	130 (5 1/8)
t_{max1}	mm (in)	6 (1/4)
 M / I	- / mm (in)	M 14 / 20 (25/32)
n	min ⁻¹ (rpm)	750 - 3100
P₁	W	1900
P₂	W	1240
m	kg (lbs)	3,8 (8.4)
a_{hV}/K_{hV}	m/s ²	< 3,38 / 1,5
L_{pA}/K_{pA}	dB(A)	92 / 3
L_{WA}/K_{WA}	dB(A)	103 / 3


 *2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU
 *3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
 +A12:2014+A13:2015, EN 50581:2012

ppa. B.F.

2017-05-23, Bernd Fleischmann
 Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
 *4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Инструкция за експлоатация

1. Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че: тези реновиращи фрези, идентифицирани чрез типа и серийния номер *1), отговарят на всички релевантни определения на директивите *2) и нормите *3). Техническа документация при *4) – виж стр.3.

2. Област на приложение

Тази машина, оборудвана с оригинални Метабо аксесоари е подходяща за...

... отстраняване на замазки, лепила за плочки и бои,

... фрезование на преходи от кофража, ... нагряване на бетонни повърхности.

Също така са пригодени за шлайфане на повърхности с диамантени камбани.

Да не се използва за рязане и шлайфане с карбофлексови шайби, шлайфане с шкурка, полиране и работа с ламелни шайби.

Само за използване без вода.

Забележка: при обработка на термопластични пластмаси четковият венец може да залепне. Машината е предназначена за професионална употреба в индустрията и занаятите.

Работете само с подходяща система за прахоулавяне: включете към изхода за прахоулавяне (8) прахосмукачка (клас M). Потребителят носи пълна отговорност за всички вреди, причинени от неправилна употреба.

Общоприетите правила за предотвратяване на аварии и приложената информация за безопасност трябва да се спазват.

3. Общи правила за безопасност



За ваша собствена защита и за защита на Вашия електроинструмент, обърнете внимание на всички части от текста, които са маркирани с този символ!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – четенето на инструкциите ще намали риска от нараняване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – прочетете всички инструкции за безопасност, указания, илюстрации и технически данни, които придружават този електроинструмент. *Неспазването на всички указания за безопасност може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.*

Съхранявайте всички инструкции за безопасност и указания за бъдещи справки. Предаването на електрическия инструмент да става само заедно с тези документи.

4. Специални указания за безопасност

Общи указания за безопасност при фрезование и шлайфане:

Употреба

a) **Този електроинструмент е предназначен за фрезование и шлифование на повърхности. Спазвайте цялата информация за безопасност, инструкциите, илюстрациите и данните, предоставени с инструмента.** Ако не се спазва следните указания, може да се стигне до токов удар, пожар и/или до тежки наранявания.

b) **Този електроинструмент не е предназначен за полиране, шлайфане с шкурка, работа с дискове за шлайфане, телени четки, отрезни дискове и ламелни шайби.** Използването на електроинструмента не по предназначение може да доведе до опасности и наранявания.

c) **Не използвайте аксесоари, които не са специално предвидени и препоръчани за този електроинструмент от производителя.** Само защото аксесоарът може да бъде монтиран на електрическия инструмент, не гарантира безопасна експлоатация.

d) **Допустимите обороти на работния инструмент трябва да са не по-ниски от максималните обороти на електроинструмента.** Аксесоари, които се въртят с обороти, по-високи от допустимите, могат да се пръснат и да се разлетят наоколо.

e) **Външният диаметър и дебелината на инструмента трябва да са в рамките на допустимото за вашата машина.** Аксесоари с неподходящи размери не могат да бъдат адекватно предпазени или контролирани.

f) **Фланците, диамантените чашковидни дискове или други принадлежности трябва да пасват точно на шлифовъчния шпиндел на вашия електроинструмент.** Аксесоарите, които не пасват точно на шлифовъчния шпиндел на електроинструмента, се въртят неравномерно, вибрират много силно и могат да доведат до загуба на контрол.

g) **Не използвайте повредени аксесоари.** Преди всяка употреба проверете шлайфшайбите за отчупвания и пукнатини, подложните тарелки за пукнатини, захаяване или силно износване, телените четки за извадени или счупени телчета. Ако изпуснете електроинструмента или аксесоара, проверете дали не са повредени или използвайте нов аксесоар. След проверка и монтаж на нов аксесоар се уверете, че вие и околните лица се намирате извън равнината на въртящия се работен инструмент и оставете машината за около една минута да работи на максимални обороти. Повредените инструменти най-често се пръскат по време на този тест.

h) **Носете лични предпазни средства. В зависимост от употребата носете предпазен шлем за цялото лице или предпазни очила.**

При необходимост носете противопрахова маска, антифони, ръкавици или специална престилка, която да ви предпази от отделящите се частици. Защитните очила трябва да са в състояние да спрат летящи частици, генерирани от различни операции. Противопреховата маска трябва да филтрира отделящия се при обработката прах. Дългото излагане на силен шум може да доведе до загуба на слуха.

i) **Дръжте околните лица на сигурно разстояние от работното ви място. Всеки, който влезе в работната зона, трябва да носи предпазни средства.** Фрагменти от заготовката или от разбит аксесоар могат да отлетят и да причинят наранявания извън зоната на работа.

j) **Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности при извършване на операция, където режещата част може да влезе в контакт със скрити проводници или да засегне собствените захранващи кабел.** Когато режещата част влезе в контакт с захранен проводник, неизолираните повърхности на машината могат да попаднат под напрежение и да доведат до токов удар.

k) **Дръжте кабела далеч от въртящия се работен инструмент.** Ако изгубите контрол над уреда, захранващия кабел може да се прекъсне или захване и вашата длан или ръка да пострадат от работния инструмент.

l) **Не оставяйте електроинструмента на земята, преди работния инструмент напълно спре да се върти.** Въртящият се работен инструмент може да се опре на повърхността и да загубите контрол върху електроинструмента.

m) **Не пренасяйте електроинструмента, докато той е в движение.** При случаен контакт, дрехите ви могат да бъдат захванати от въртящия се работен инструмент и той да се забие в тялото ви.

n) **Почиствайте редовно вентилационните отвори на вашия инструмент.** Вентилаторът засмуква прах в корпуса.

o) **Не използвайте електроинструмента в близост до запалими материали.** Искрите могат да подпалят тези материали.

p) **Не използвайте работни инструменти, които изискват охлаждащи течности.** Die Използването на вода или други охлаждащи течности може да доведе до токов удар.

4.1 Откат и съответни мерки за безопасност

Откатът е внезапната реакция на притиснат или заклинен въртящ се диск, подложка на диска, четка или друг аксесоар. Притискането или заклиняването причиняват бързо спиране на въртящия се диск, който от своя страна праща неконтролируемият електроинструмент в посока, обратна на въртенето на аксесоара.

Откатът е резултат от неправилно употребяван електрически инструмент и / или неправилни оперативни процедури, които могат да бъдат избегнати, като се вземат подходящи предпазни мерки, както е посочено по-долу.

a) **Поддържайте здрав захват върху електроинструмента и позиционирайте тялото и ръцете си така, че да можете да поемете силите, предизвикани от обратния удар. Използвайте винаги допълнителната ръкохватка, ако е налична, за да имате максимален контрол върху отката или реакционния момент при стартиране.** Операторът може да контролира противодействието на въртящия момент или отката, ако вземе съответните предпазни мерки.

b) **Никога не поставяйте ръката си в близост до въртящия се работен инструмент.** Той може да отскочи към ръката ви.

c) **Не позиционирате тялото си в зоната, където би се преместил инструментата при възникването на откат.** Откатът ще запрати електроинструмента в посока, обратна на движението на диска в мястото на блокиране.

d) **Бъдете особено внимателни при работа в областта на ъгли, остри ръбове и др. Избягвайте отскачането или заклиняването на работния инструмент.** Въртящият се инструмент е склонен към заклиняване, когато е в близост до ъгли, остри ръбове или когато отскочи. Това води до загуба на контрол или до обратен удар.

e) **Не използвайте диск с верига за трион или циркулярен диск.** Такива инструменти често предизвикват откат или водят до загуба на контрол върху електроинструмента.

4.2 Специални мерки за безопасност при фрезозане:

a) **Използвайте само такива фрезови инструменти, които са разрешени за вашия електроинструмент и предпазители, предназначени за тях.** Фрезови инструменти, които не са предвидени за вашия електроинструмент, не могат да бъдат екранирани добре и не са безопасни.

b) **Предпазителят трябва да бъде сигурно монтиран към електроинструмента и от гледна точка на максимална сигурност така да е нагласен, че най-малка част от фрезата да се показва по посока на оператора.** Предпазителят предпазва оператора от отчупени частици, случаен допир с фрезата или искри, които могат да подпалят дрехите ви.

c) **Не обработвайте повърхности с открити стоманени арматури или други подобни.** Възможно е да се получи откат или загуба на контрол върху електроинструмента.

d) **Преди употреба проверете дали фрезата може свободно да се върти.** При необходимост я почистете.

e) **Не използвайте повредени фрезови инструменти.**

f) **Бъдете особено предпазливи, когато обработвате ъгли, ръбове и скосявания.** Съществува риск от обратен удар или повреда на фрезовия инструмент.

g) **Фрезите са с остри ръбове и след употреба могат да бъдат горещи.** Внимание, опасност от нараняване.

4.3 Специални мерки за безопасност при шлайфане с диамантени камбани:

a) **Използвайте само такива шлифовъчни инструменти, които са разрешени за вашия електроинструмент и предпазители, предназначени за тях.** Дискове, които не са предвидени за електроинструмента, не могат да бъдат екранирани добре и не са безопасни.

b) **Предпазителят трябва да бъде сигурно монтиран към електроинструмента и от гледна точка на максимална сигурност така да е нагласен, че най-малка част от диска да се показва по посока на оператора.**

Предпазителят предпазва оператора от отчупени частици, случаен допир с диска или искри, които могат да подпалят дрехите ви.

c) **Дисковете трябва да се използват само за препоръчаните дейности.**

d) **Винаги използвайте неповредени затягащи фланци с правилен размер и форма, съобразени с избора от вас диск.** Правилните фланци подпират диска.

4.4 Други указания за безопасност:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Носете винаги предпазни очила.



Носете подходяща противопрахова маска.

Спазвайте инструкциите на производителите на принадлежности и консумативи! Пазете работните инструменти от смазка и удари!

Работните инструменти трябва да се съхраняват и използват грижовно съгласно указанията на производителя.

Детайлт трябва да лежи здраво и да е обезопасен срещу приплъзване, напр. с помощта на затягащи устройства. Големите детайли трябва да са подпирни добре.

Ако се използват инструменти с вложки с резба, краят на шпиндела не трябва да докосва дъното на отвора на шлифовъчния инструмент. Уверете се, че резбата на работния инструмент е достатъчно дълга, за да съответства на дължината на шпиндела. Резбата на работния инструмент трябва да съвпада с резбата на шпиндела. За дължината на шпиндела и резбата на шпиндела вижте стр. 3 и Глава 15 Технически данни.



Попадането на чужди тела в машината може да доведе до блокиране на превключващия механизъм. Ето защо, когато

машината работи, е необходимо редовно, често и старателно да издухвате машината със съгъстен въздух през задните вентилационни отвори. Когато правите това, машината трябва да се държи здраво.

Намаляване на праховото замърсяване:



ВНИМАНИЕ Частиците, които се образуват при работа с тази машина, могат да съдържат вещества, които могат да причинят рак, алергии, респираторни заболявания, вродени дефекти или други вреди на репродуктивната система. Някои примери за такива вещества са:

- олово (в бои съдържащи олово),
- минерален прах (от тухли, бетон и др.), и
- арсен и хром от химически обработена дървесина.

Рискът от тази експозиция варира в зависимост от това колко често извършвате този вид работа. За да намалите излагането си на тези химикали: Работете в добре проветрена зона и използвайте одобрени предпазни средства, като например маски за прах, специално предназначени за филтриране на микроскопични частици.

Това се отнася и за праха от други материали, например някои видове дървесина (като дъбов или буков прах), метали, азбест. Други известни заболявания са например алергични реакции, респираторни заболявания. Не позволявайте на праха да проникне в тялото.

Спазвайте директивите и националните разпоредби, приложими за вашия материал, персонал, приложение и място на употреба (напр. разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд, депониране).

Отстранявайте праха на мястото на неговото образуване, избягвайте натрупването му в околната среда.

Използвайте при специални приложения подходящи принадлежности. По този начин по-малко частици ще се отделят неконтролирано в околната среда.

Използвайте подходяща прахоуловителна система.

Намалете излагането на прах, като:

- не насочвайте отделящата се въздушна струя към себе си или към наблизко стоящите лица, както и към купчинки с отложен се прах,
- използвайте прахоуловител и/или пречиствател на въздуха,
- проветрявайте добре работното място и го поддържате винаги чисто. Метенето и издухването вдига праха отново.
- изсмуквайте или изпирайте работното облекло. Не издухвайте, тупайте или четкайте.

5. Функционални елементи

Виж стр. 2.


- 1 Допълнителна ръкохватка *
- 2 Крилчати винтове *


БЪЛГАРСКИ bg

- 3 Фиксиращи шайби *
- 4 Резбови отвори върху корпуса *
- 5 Двурог ключ
- 6 Фрезови инструмент *
- 7 Шпиндел
- 8 Извод за прахоулавяне
- 9 Бутон за блокиране на шпиндела
- 10 Затягаща гайка *
- 11 Диамантена камбана *
- 12 Опорен фланец *
- 13 Винт *
- 14 Осигурителна шайба *
- 15 Ръкохватка
- 16 Потенциометър за регулиране на оборотите
- 17 Електронен сигнален индикатор
- 18 Превключвател Вкл. / Изключване
- 19 Предпазител
- 20 Капак за работа близо стената
- 21 Крилчат винт
- 22 Дълбочинен упор


* в зависимост от модела / не се включва в комплектовката

6. Пускане в експлоатация

 Преди употреба проверете дали отбелязаните на табелката напрежение и честота отговарят на тези на вашата електрическа мрежа.


 Използвайте винаги дефектно токова защита (PCR) с макс. ток на изключване 30 mA.

6.1 Поставяне на допълнителната ръкохватка


 Работете само с монтирана допълнителна ръкохватка (1)! Монтирането на ръкохватката (1) се извършва, както е показано (виж фиг. А, стр.2).

- Поставете върху корпуса от ляво и от дясно фиксиращите шайби (3).
- Поставете допълнителната ръкохватка (1) върху корпуса.
- Пъхнете крилчатите винтове (2) от ляво и от дясно през отворите в ръкохватката (1) и леко ги навийте.
- Нагласете желаниа ъгъл на допълнителната ръкохватка (1).
- Затегнете здраво на ръка крилчатите винтове (2) от ляво и от дясно.

6.2 Регулиране на дълбочинния ограничител

-  От съображения за безопасност използвайте винаги доставения предпазител (19). Виж Фиг. на стр.2.
- Развийте крилчатия винт (21).
 - Завъртете дълбочинния ограничител (22) и по този начин регулирайте височината в зависимост от работния инструмент и работното задание.
 - Затегнете здраво на ръка винта (21).


6.3 Прахоулавяне

 Работете само с подходящо прахоулавяне. Присъединете подходяща прахосмукачка (клас М) към изхода за прахоулавяне (8).


За оптимално прахоулавяне използвайте присъединителната втулка 630796000.

Препоръчваме използването на антистатичен смукателен шлаух Ø 35 mm.

7. Поставяне на инструмента


 Преди извършването на всякакви промени: извадете щепсела от контакта. Машината трябва да е изключена и шпиндела да е в застой.

7.1 Блокиране на шпиндела

 Задействайте бутона за блокиране (9) само при напълно спряла машина!

- Натиснете бутона (9) и завъртете на ръка шпиндела (7) докато усетите, че бутона щраква.

7.2 Поставяне / снемане на работния инструмент

 От съображения за сигурност използвайте предпазителя (19) с поставен дълбочинен ограничител (22).

Виж стр. 2, фиг. В.


Поставяне:

- Блокирайте шпиндела (виж Глава 7.1).
- Завийте фрезовия инструмент (6) с помощта на двурогия ключ (5) по посока на часовниковата стрелка и го притегнете здраво.

Сваляне:

- Блокирайте шпиндела (виж Глава 7.1).
- Развийте фрезовия инструмент (6) с помощта на двурогия ключ (5) по посока обратна на часовниковата стрелка.

7.3 Поставяне / Сваляне на диамантена камбана

 От съображения за сигурност използвайте предпазителя (19) с поставен дълбочинен ограничител (22).

Виж стр. 2, фиг. С.

Поставяне:

- Поставете опорния фланец (12) върху шпиндела (7). Той е правилно поставен, ако не може да се завърти спрямо шпиндела.
- Поставете диамантената камбана (11) върху опорния фланец (12). Тя трябва да лежи равномерно върху опорния фланец.
- Двете страни на затягащата гайка (6) са различни. Завийте затягащата гайка върху шпиндела, така че маншонът на затягащата гайка (10) да сочи нагоре.
- Блокирайте шпиндела (виж Глава 7.1). Затегнете затягащата гайка (10) с помощта на двурогия ключ (5) по посока на часовниковата стрелка.

Снемане:


- Блокирайте шпиндела (виж Глава 7.1).
- Развийте затягащата гайка (10) с помощта на двурогия ключ (5) в посока обратна на часовниковата стрелка.


8. Употреба


8.1 Регулиране на оборотите


Настройте оптималните обороти в зависимост от употребата посредством потенциометъра (16).


8.2 Включване / Изключване

 Винаги водете машината с две ръце.


 Първо я включете и след това доближете работния инструмент до обработвания детайл.

 Избягвайте засмукването на допълнителен прах и стружки от машината. Когато включвате и изключвате машината, дръжте я далеч от насъбрания се прах. След изключване на машината не я оставяйте, преди мотора да е спрял.

 Избягвайте неволното стартиране: винаги изключвайте машината, когато щепселът е изваден от контакта или е настъпило прекъсване на захранването.

 Ако машината е включена за непрекъсната работа, тя ще продължи да работи, ако я изпуснете от ръце. Затова винаги дръжте машината с двете си ръце за предвидените за целта ръкохватки, заемете стабилна стойка и работете съсредоточено.


Моментно включване (с предпазен ключ)

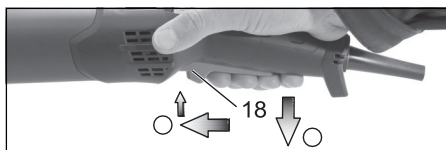

Включване: плъзнете напред превключвателя (18) и след това го натиснете нагоре.

Изключване: Отпуснете превключвателя (18).

Продължително включване (в зависимост от модела)

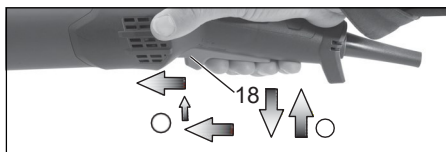

Включване: включете машината, както е описано по-горе. Сега придвижете превключвателя (18) още веднъж напред и го пуснете в предно положение за да го блокирате (продължително включване).

Изключване: натиснете превключвателя (18) нагоре и го отпуснете.


9. Поддръжка

Заменете износените или счупени фрезови дискове (виж фиг., стр. 2):


- Развийте винта (13) по посока обратно на часовниковата стрелка.
- Извадете фрезовия инструмент (виж Глава 7.2)

Свалете шайбата (14).

- Подменете фрезовите дискове, както е показано.

 Използвайте фрезови дискове от един и същи тип.

- Съберете отново всички части както е показано.


 Завийте винта (13) по посока на часовниковата стрелка и го затегнете с 13 Nm ± 1 Nm.

10. Почистване


Почистване на мотора: Почиствайте машината регулярно, често и основно през вентилационните отвори с помощта на подходяща прахосмукачка. Дръжте здраво машината.

11. Отстраняване на неизправности

Машини с VTC и TC електроника:

 **Електронната сигнална индикация (17) свети и оборотите под товар намаляват.**

Натоварването на машината е твърде високо! Оставете машината да работи на празен ход докато електронната сигнална индикация угасне.

 **Машината не работи. Електронната сигнална индикация (17) мига.**

Здействала се е защитата от повторно включване. Ако при включена машина включите щепсела в контакта или е възстановено захранването след прекъсване на тока, машината няма да стартира. Изключете и включете отново машината

12. Аксесоари


Използвайте само оригинални Метабо аксесоари.

Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен със специален, оригинален захранващ кабел, който може да закупите от сервис на Метабо.

Използвайте само такива аксесоари, които отговарят на изискванията и характеристиките описани в тази инструкция за експлоатация.

Пълната програма от аксесоари вижте на www.metabo.com или в каталога.

13. Ремонти

 Ремонтите на електрическите инструменти трябва да се извършват САМО от квалифицирани електротехници!

Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен със специален, оригинален захранващ кабел, който може да закупите от сервис на Метабо.

Свържете се с местния представител на Metabo, ако имате електрически инструменти Metabo, изискващи ремонт. За адреси вижте www.euromasterbg.com.

Можете да изтеглите списък с резервни части от www.metabo.com.

14. Опазване на околната среда

Следвайте националните разпоредби относно екологично съвместимите начини за изхвърляне и рециклиране на излезли от употреба машини, опаковки и аксесоари.



Само за страни от ЕС: Не изхвърляйте електроинструментите при битовите отпадъци! Съгласно Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване и нейното прилагане в националното законодателство, използваните електроинструменти трябва да се събират отделно и да се рециклират по екологосъобразен начин.

15. Технически данни

Разяснения към данните на стр. 3. Правата за промени, дължащи се на технологичния прогрес, са запазени.

D_{\max} = макс. диаметър на работния инструмент

$t_{\max,1}$ = макс. допустима дебелина на работния инструмент в зоната на затягане при използване на гайка (10)

M = резба на шпиндела

l = дължина на шпиндела

n^* = обороти без товар (макс. обороти)

P_1 = номинална входяща мощност

P_2 = отдавана мощност

m = тегло без кабела

Измерените стойности са определени в съответствие с EN 60745.

Машина с клас на защита II

~ Променлив ток

* Богати на енергия, високочестотни смущения могат да предизвикат колебания в оборотите. Колебанията изчезват веднага, след като смущенията отзвучат. Посочените технически спецификации са предмет на допустими отклонения (в съответствие със съответните валидни стандарти).



Стойности на емисиите

Тези стойности позволяват да се направи оценка на емисиите от електроинструмента и да се сравняват различните електрически инструменти. В зависимост от условията на работа, състоянието на електроинструмента или на аксесоарите, реалното натоварване може да бъде по-високо или по-ниско. При извършване на оценката трябва да се вземат предвид работните паузи и периодите с по-ниско натоварване. Въз основа на коригираните прогнозни стойности, планирайте предпазни мерки за потребителя, напр. организационни мерки.

Обща стойност на вибрациите (сума на векторите в трите посоки), определена в съответствие с EN 60745:

a_{hv} = Емисионна стойност на вибрациите (шлифование)

K_h = Несигурност (вибрации)

Типични А-ефективни възприемани звукови

НИВА:

L_{pA} = Ниво на звуково налягане

L_{WA} = Ниво на звукова мощност

K_{pA} , K_{WA} = Несигурност

По време на работа нивото на шума може да надвиши 80 dB(A).



Носете антифони!

ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ.....

СЕРИЕН №

СРОК

(за подробности виж гаранционните условия)

№, дата на фактура / касов бон.....

ДАНИИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС.....

(попълва се от служителя)

ДАНИИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС

(попълва се от служителя)

ДАТА/ПЕЧАТ

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Приеман протокол	Дата на приемане	Описание на дефекта	Дата на предаване	Подпис

Централен сервиз: София, бул: "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (безплатен за цялата страна)

e-mail: info@euromasterbg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

- Копие от фактура
- Гаранционна карта
- Разпечатка на регистрацията в интернет за 3-годишна гаранция

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

Минималната законова гаранция от 24 месеца по смисъла на ЗЗП, важи само за физически лица, за юридически лица гаранцията е 12 месеца, освен ако не е упоменато друго от производителя:

- Електроинструменти Метабо и, регистрирани в интернет на адрес: www.metabo.com/xxl в едномесечен срок след закупуването им 3 години
 - Електроинструменти Метабо без регистрацията в интернет 1 година
 - Акумулаторни батерии Метабо > 4 Ah 3 години
 - Други Акумулаторни батерии и Зарядни устройства 6 месеца
- Всички неизправности по функционирането на машините, причинени от дефекти по сглобяването или по материала, забелязани по време на гаранционния срок, се отстраняват безплатно в централен сервиз на Евромасер Импорт-Експорт ООД - град София.

ОТ ГАРАНЦИЯ СА ИЗКЛЮЧЕНИ:

- Повреди, причинени от естествено износване на четки, гумени плотове, ремъци, патронници, масло, лагери, о-пръстени, грес, кабели, сервизни пакети за профилактика, филтри свещи и други
- Повреди причинени от претоварване, лошо поддържане, замърсяване, пренапрежение
- Счупвания и пукнатини, причинени от удар
- Дефекти, причинени от износени или нестандартни консумативи
- Дефекти, които се дължат на неспазване инструкцията за експлоатация, претоварване и дейности, несъответстващи на техническите характеристики на машината
- Рекламация се приема само ако машината не е отваряна от потребителя или от неоторизиран сервиз.

ПРАВИЛА НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ:

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
- (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
- (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD



1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,

tel.: +359 700 44 155

fax: + 359 2 934 00 90

www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com